快意电梯

快意电梯股份有限公司

No.: SH20210525001

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

一、我司生产的鼓式曳引机使用的ZLZ-[illegible]系列制动器

[illegible]

护保养手册》进行定期维护保养即可。

图 3

二、异步货梯主机（MWH（2））所配置的制动器（铭牌如图 4），大部分使用有限位装置不需要更换顶杆，少部分需要更换松闸顶杆，具体情况，维保单

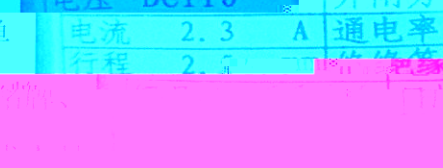

指定更改方案。

三、因本公司生产电梯30余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可将现场情况拍照反馈给我公司，我公司将核对铭牌、曳引机铭牌、制动器铭牌为，由我公司专业技术人员给予专业技术指导。

四、鼓式制动器松闸扳手在使用完毕后，应从松顶顶杆处拆卸下来（拆除前，应将顶杆复位），并在机房“松闸扳手”标识指定位置上固定，如图5。

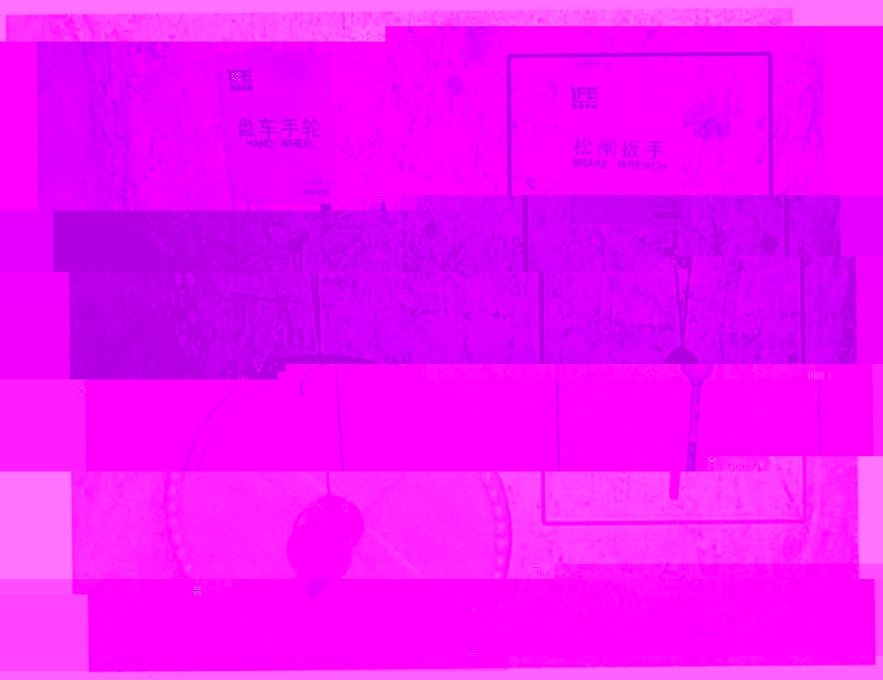

图5

五、以下无机房结构的制动器因设计有复位弹簧，不需要更换顶杆：

图6

六、以下为意大利莎士里制动器，因带有自动复位弹簧，无需更换制动器顶杆，只需要进入

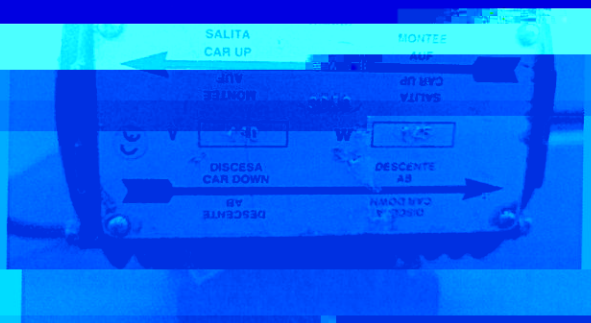

八、 全国技术服务热线：400-6789-443。

特此告知，商祺！

（公章）

零二一年五月二十五日

附件一：井限位装置检测动器

松闸顶杆限位原理说明

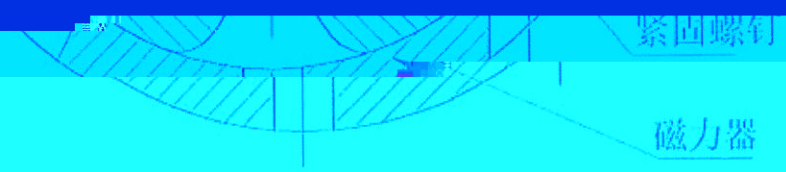

注：本函之内容为工系电梯文件专用，任何手写改删改或增减之行为或内容无效，此时以本函原文内容为准。

联系电话：400-6789-443